



Käyttöohje C-liitin

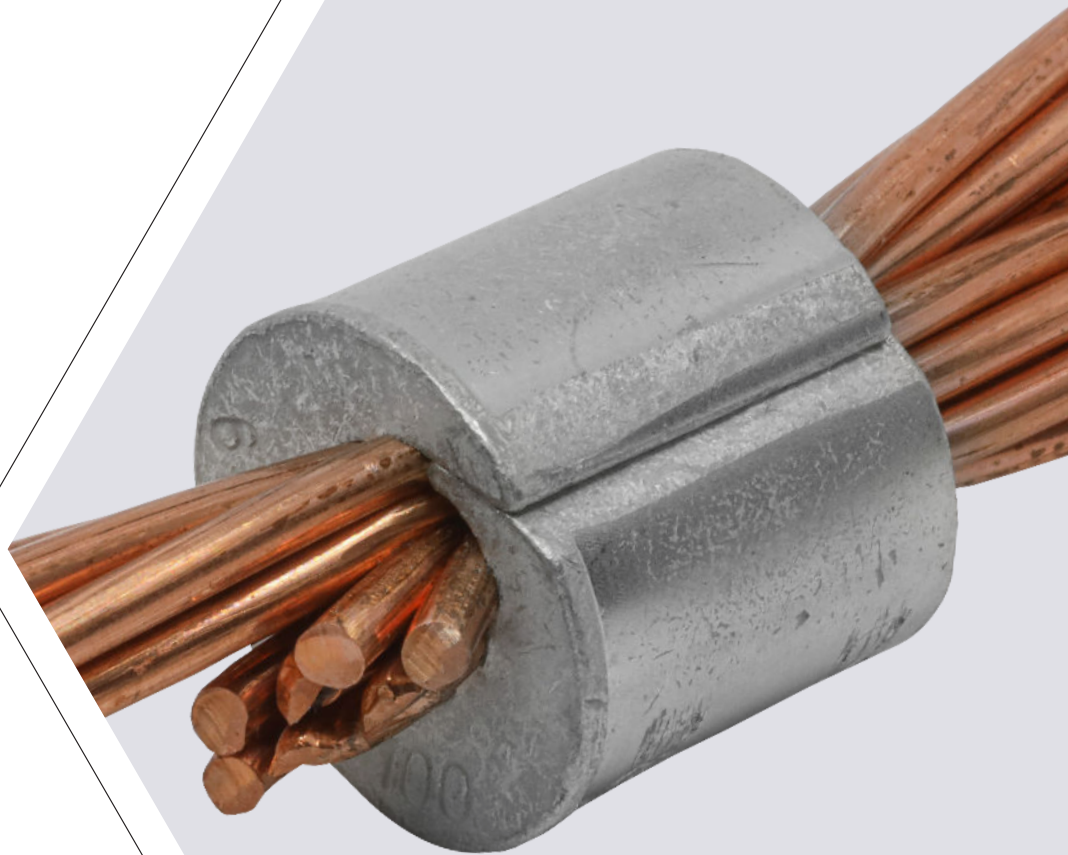

Löydä oikea.



- 1.Valitse C-liitin alla olevan taulukon avulla
- 2.Valitse sitten työkalu
- 3.Valitse sitten leuat

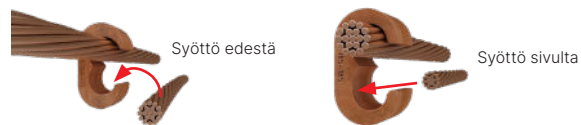

Pääjohdin	6	C6-10											
	10	C6-10	C6-10										
	16	C6-10	C6-10	C16-25									
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C25-50 C16-25 ¹⁾								
	35			C25-50	C25-50	C25-50							
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50 ²⁾ C50-70						
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95					
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95	C70-95 ²⁾ C95-120				
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95 ²⁾ C95-120	C95-120	C95-120			
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185		
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185 C185-240 ³⁾	C240-300
	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300
mm ²	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Haaroitus													

- 1) Käytä C25-50:tä kovalle, puristamattomalle johtimelle.
- 2) Vain sivustasyöttö
- 3) Käytä C240-300:a puristamattomalle johtimelle.

Merkintä

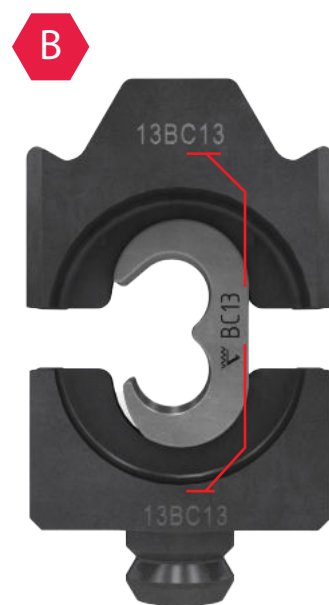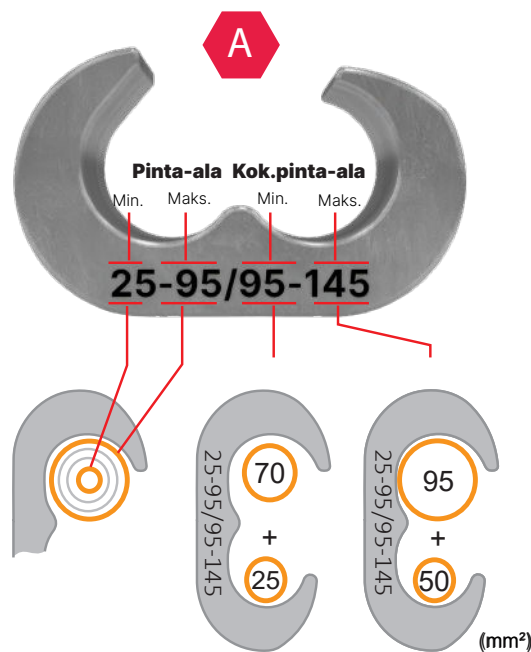

C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
5	6	89	13	13	15	18	21

Työkalun ja leuan valinta

C-liitin	Työkalu							
	PVL350	V611	V1300		V1300C2	V250	V350	
	V311	T2600	V1311-A		V1311C2-A			
		PVX611	PVX1300	PVX1300C2				
		V600						
Leuat								
C6-10	MBC5 2 puristusta	TBC5-C6 1 puristus	BC5 ¹⁾		BC5 ²⁾	BC5 ³⁾		
			1 puristus					
C16-25	MBC6 2 puristusta	TBC5-C6 1 puristus	BC6 ¹⁾		BC6 ²⁾	BC6 ³⁾		
			1 puristus					
C25-50		TBC89-B13 ⁴⁾ 2 puristusta	13BC8-9	BC8-9 ¹⁾	BC8-9 ²⁾	BC8-9 ³⁾		
			1 puristus					
C50-70	13BC13 3 puristusta		13CBC13 3 puristusta	BC13 ³⁾ 1 puristus				
C70-95								
C95-120			13BC15 3 puristusta	13CBC15 3 puristusta	B25C15 1 puristus	B35C15 1 puristus		
C150-185					B25C18 2 puristusta	B35C18 1 puristus		
C240-300					B25C21 2 puristusta	B35C21 1 puristus		
C23								


1. Leukapidin V1316, V1318 tarvitaan

2. Leukapidin V1330 tarvitaan


3. Leukapidin V2506, V2508 tarvitaan

4. Ei saa käyttää T2600:n kanssa


Puristuksen tarkastus

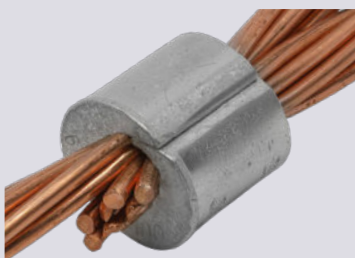

1 puristus

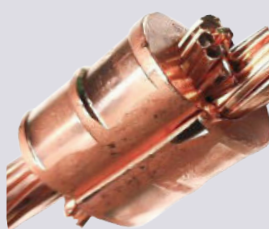

2 puristusta

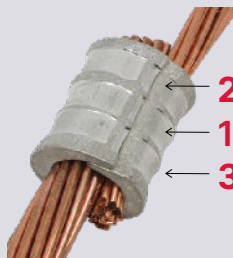

3 puristusta



Tarkasta puristuksen h-mitta parhaan laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Siirry takaisin taulukkoon skannaamalla QR-koodi.

Esimerkki puristuksesta



C23

Snro 5040196



C240-300

5040524



C150-185

5040523



C95-120

5040522



C70-95

5040521



C50-70

5040520



C25-50

5040119
(Sama kuin C89)



C16-25


5040519



C6-10

5040518

Vaihtoehtoiset ratkaisut

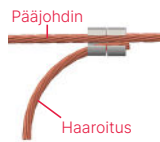Maakaapeli 6-50 mm ²				1	2
Pääjohdin		Haaroitus			
Cu Kaapeli-luokka	mm ²	Cu Kaapeli-luokka	mm ²		
lk 2	25	lk 5	6	C16-25	
	25		10	C16-25	
	25		16	C16-25	
	25		25	→	2x C25-50
	25		50	C25-50	
	50		6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	C25-50	
	50		25	C25-50	
	50		35	C25-50	
lk 1	50	lk 1	50	→	2xC25-50
	50	lk 2	50	→	2xC50-70
	50	lk 5	6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	→	2xC25-50
	50		25	C25-50	
lk 5	50	lk 5	6	C25-50	
	50		10	C25-50	
	50		16	C25-50	
	50		25	C25-50	
	50		35	→	2xC25-50
	35		10	C25-50	
	35		16	C25-50	
	35		25	→	2xC25-50
	35		35	→	2xC25-50
	25		6	C16-25	
	25		10	C16-25	
	25		25	→	2xC25-50

lk 1 = yksilankainen johdin
lk 2 = harvasäikeinen johdin
lk 5 = monisäikeinen johdin



info@enkom-active.fi
Puh: 010 204 0000
www.enkom-active.fi



Elpress
Authorized
Partner